

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 5
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

หน่วยที่ 11

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

หัวข้อเรื่อง (Topics)

- 11.1 การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า
- 11.2 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่พิกัดใด ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า
- 11.3 ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
- 11.4 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
- 11.5 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้า
- 11.6 ประสิทธิภาพตลอดวัน
- 11.7 การคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวัน

สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า
2. ปฏิบัติการทดลองหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. อธิบายการสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้าได้
2. อธิบายกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่พิกัดใด ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
3. อธิบายประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
4. คำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
5. อธิบายภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้าได้
6. อธิบายประสิทธิภาพตลอดวันได้
7. คำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวันได้


วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 6
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

11.1 การสูญเสียในหม้อแปลงไฟฟ้า


หม้อแปลงไฟฟ้าเป็นเครื่องกลไฟฟ้าที่มีค่าการสูญเสียน้อยกว่าเครื่องกลไฟฟ้าประเภทมอเตอร์ไฟฟ้าและเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ทั้งนี้ก็เพราะว่าหม้อแปลงไฟฟ้านั้นไม่มีการสูญเสียทางกล ดังนั้นจึงทำให้หม้อแปลงไฟฟ้ามีการสูญเสียเพียง 2 ส่วน ได้แก่ การสูญเสียในแกนเหล็กและการสูญเสียในขดลวดทองแดง

11.1.1 การสูญเสียในแกนเหล็ก การสูญเสียส่วนนี้จะเกิดขึ้นในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าแบ่งออกได้เป็น

1. การสูญเสียจากฮิสเทอรีซิส เกิดขึ้นเนื่องจากเส้นแรงแม่เหล็กมีการเปลี่ยนแปลงขนาดและทิศทางตลอดเวลาตามความถี่ของไฟฟ้ากระแสสลับที่จ่ายเข้ามา ดังนั้นเมื่อพิจารณาจากรูปที่ 11.1 (ก) เมื่อครึ่งไซเคิลบวกเข้ามาจ่ายให้กับขดลวดของหม้อแปลง ก็ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงตามไฟฟ้ากระแสสลับและมีทิศทางตามเข็มนาฬิกา ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กนี้ทำให้โมเมนต์ของแกนเหล็กเรียงตัวเป็นแบบ N-S และ N-S รอบแกนเหล็กตามทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กเช่นเดียวกัน

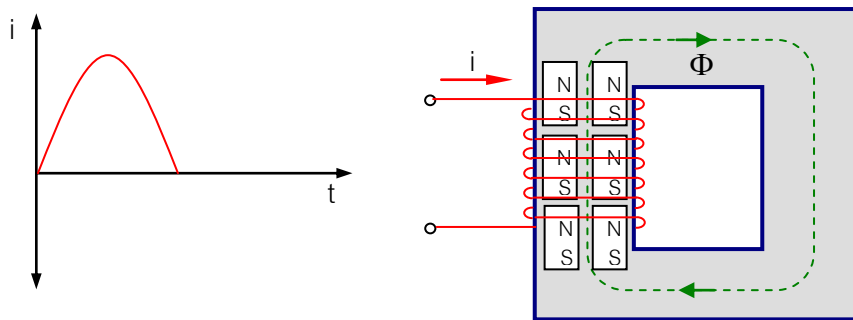

(ก) เมื่อครึ่งไซเคิลบวกเข้ามาจ่ายให้กับขดลวด

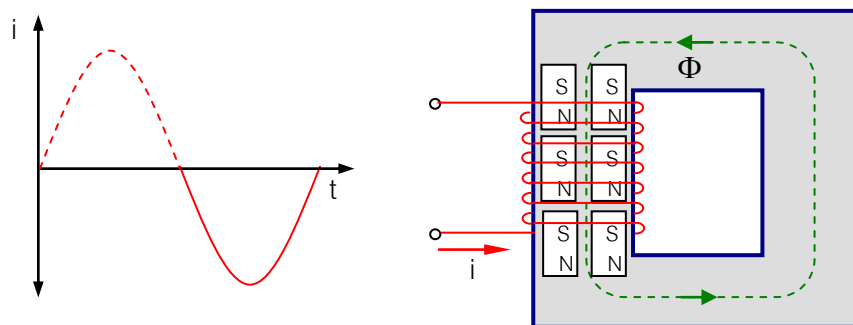


(ข) เมื่อครึ่งไซเคิลลบเข้ามาจ่ายให้กับขดลวด

รูปที่ 11.1 การเกิดฮิสเทอรีซิสในแกนเหล็ก


จากรูปที่ 11.1 (ข) เมื่อครึ่งไซเคิลลบเข้ามาจ่ายให้กับขดลวดของหม้อแปลงไฟฟ้า ก็ทำให้เส้นแรงแม่เหล็กเปลี่ยนแปลงไปตามไฟฟ้าสลับและมีทิศทางทวนเข็มนาฬิกา ซึ่งเส้นแรงแม่เหล็กนี้ทำให้โมเมนต์ของแกนเหล็กเรียงตัวเป็นแบบ S-N และ S-N รอบแกนเหล็ก ตามทิศทางของเส้นแรงแม่เหล็กและเกิดการกลับทิศทางของโมเมนต์ในแกนเหล็ก ในการกลับตัวของโมเมนต์ต้องใช้พลังงานส่วนหนึ่งซึ่งพลังงานที่ใช้ไปก็คือกำลังสูญเสียซึ่งออกมาอยู่ในรูปของความร้อน

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 7
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

2. การสูญเสียจากกระแสไหลวน เกิดจากกระแสไฟฟ้าที่ไหลวนภายในแกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าซึ่งพิจารณาได้จากรูปที่ 11.2 (ก) ถ้าให้แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้าเป็นแกนเหล็กตัน เมื่อจ่ายไฟฟ้ากระแสสลับเข้ามาก็ทำให้สนามแม่เหล็กเกิดการเปลี่ยนแปลงและตัดกับแกนเหล็กตันตลอดเวลาทำให้เกิดแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำขึ้น เนื่องจากแกนเหล็กตันมีค่าความต้านทานและครววงจรในตัวมันเอง จึงทำให้เกิดกระแสไหลวนและมีทิศทางตามรูปที่ 11.2 (ข) ถ้าต้องการลดกระแสไหลวนที่แกนเหล็กของหม้อแปลงไฟฟ้า ก็ทำได้โดยลดพื้นที่การไหลของกระแสไหลวนโดยทำเป็นเหล็กแผ่นบางแล้วนำมาอัดซ้อนกัน (ธวัชชัย อัตถวิบูลย์กุล, 2545: 36) ดังรูปที่ 11.2 (ค)

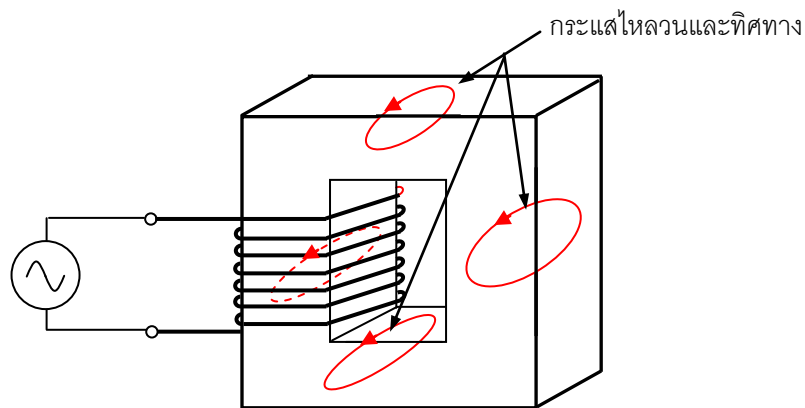

(ก) การเกิดกระแสไหลวนในแกนเหล็กตัน

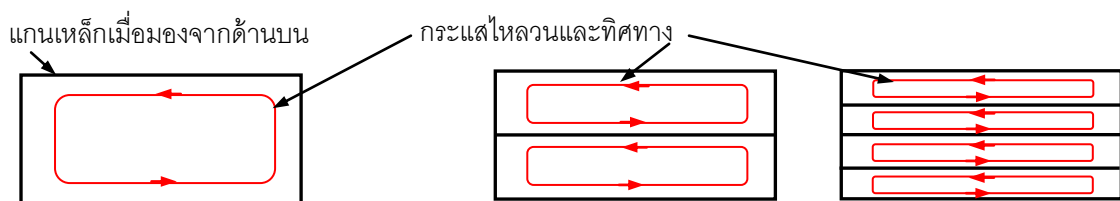

(ข) แกนเหล็กตันเมื่อยังไม่แบ่งส่วน

(ค) แกนเหล็กเมื่อแบ่งออกเป็น 2 ส่วนและ 4 ส่วน

รูปที่ 11.2 การเกิดกระแสไหลวนในแกนเหล็กและทิศทางเมื่อแบ่งออกเป็น ส่วน ๆ

จากรูปที่ 11.2 (ค) เมื่อแบ่งแกนเหล็กตันออกเป็น 2 ส่วนและ 4 ส่วน โดยแกนเหล็กที่แบ่งออกไปไม่ถึงกันและทำให้เกิดกระแสไหลวนในแต่ละส่วนลดลง ส่งผลให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากกระแสไหลวนลดลงด้วย การสูญเสียที่แกนเหล็กนี้จะขึ้นอยู่กับความถี่และความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็ก เนื่องจากความถี่ของแหล่งจ่าย ความหนาแน่นของเส้นแรงแม่เหล็กคงที่และแรงดันไฟฟ้าที่จ่ายเข้ามามีค่าคงที่ ดังนั้นการสูญเสียนี้จะมีค่าคงที่ด้วยโดยไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าไหล

11.1.2 การสูญเสียในขดลวดทองแดง เนื่องจากหม้อแปลงไฟฟ้าพันจากขดลวดทองแดงทั้งสองด้านจึงมีค่าความต้านทานจากขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิ ดังนั้นเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดก็ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวดทั้งสองซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปและออกมาในรูปของความร้อนแบ่งออกเป็น


วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 8
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

1. การสูญเสียจากขดลวดทองแดงทางด้านปฐมภูมิ
2. การสูญเสียจากขดลวดทองแดงทางด้านทุติยภูมิ

กำหนดให้ P_{co1} = กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทางด้านปฐมภูมิ

P_{co2} = กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทางด้านทุติยภูมิ

จากวงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อพิจารณาเฉพาะค่าความต้านทาน

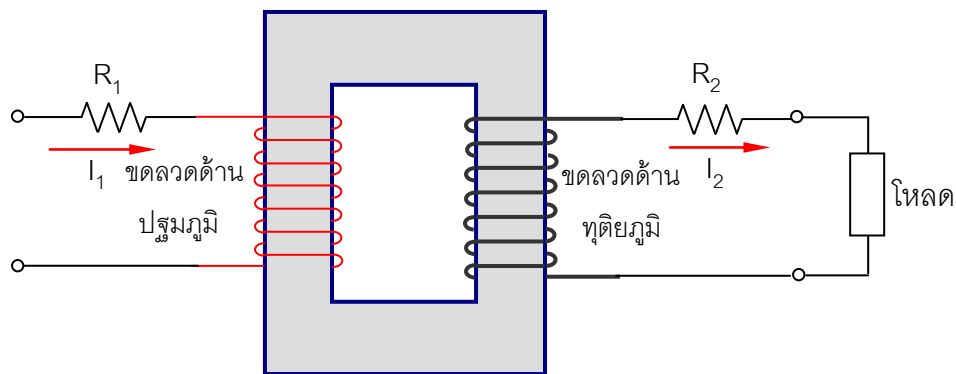

รูปที่ 11.3 วงจรสมมูลของหม้อแปลงไฟฟ้า

จากวงจรสมมูลของหม้อแปลง รูปที่ 11.3 กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงหาได้ ดังนี้

$$P_{co1} = I_1^2 R_1 \quad \dots (11.1)$$

$$P_{co2} = I_2^2 R_2 \quad \dots (11.2)$$

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของขดลวด (P_{co})

$$P_{co} = P_{co1} + P_{co2} \quad \dots (11.3)$$

นอกจากนี้การหากำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทั้งหมดยังสามารถหาได้จากการย้ายค่าต่าง ๆ ได้ดังนี้

จากทางด้านทุติยภูมิมาไว้ทางด้านปฐมภูมิ


$$P_{co} = I_1^2 R_{eq1} \quad \dots (11.4)$$

จากทางด้านปฐมภูมิมาไว้ทางด้านทุติยภูมิ

$$P_{co} = I_2^2 R_{eq2} \quad \dots (11.5)$$

การสูญเสียที่ขดลวดทองแดงนี้มีค่าไม่คงที่โดยเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่ไหล ดังนั้นถ้ากระแสไฟฟ้าที่ไหลเพิ่มขึ้นกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงก็มีค่าเพิ่มขึ้นตามไปด้วย จากการสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้า ซึ่งประกอบด้วย การสูญเสียในแกนเหล็กและการสูญเสียในขดลวดทองแดง สามารถนำมาเขียนเป็นเส้นกราฟกำลังไฟฟ้าสูญเสีย ดังรูปที่ 11.4

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 9
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

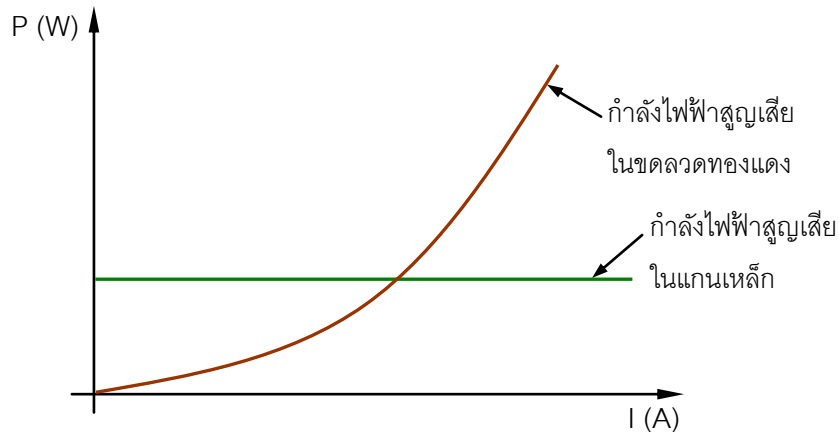

รูปที่ 11.4 เส้นกราฟกำลังไฟฟ้าสูญเสียของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อกระแสไฟฟ้าที่ไหลเปลี่ยนแปลง

จากรูปที่ 11.4 เห็นว่าเส้นกราฟกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่ไหล ส่วนเส้นกราฟการสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งสองด้านของหม้อแปลงไฟฟ้าจะเปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่ไหลโดยยกกำลังสอง ($I_2^2 R_{eq2}$ หรือ $I_1^2 R_{eq1}$)

11.2 กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่พิกัดใด ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้า

กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงนั้นเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียจากหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดหรือได้จากการทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้าขณะลัดวงจรเป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงเมื่อเต็มพิกัดเช่นเดียวกัน แต่ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้านั้นจ่ายโหลดน้อยกว่าพิกัดหรือมากกว่าพิกัดทำให้การสูญเสียจากขดลวดทองแดงนั้นเปลี่ยนแปลงตามไปด้วย ซึ่งสามารถหาค่าได้ที่โหลดต่าง ๆ กันดังนี้

กำหนดให้ P_{co} = กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทั้งหมดเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด

P_{con} = กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทั้งหมดเมื่อจ่ายโหลดที่พิกัดใด ๆ

และ n = จำนวนเท่าที่พิกัดใด ๆ ของหม้อแปลงไฟฟ้าเมื่อจ่ายโหลดเทียบกับพิกัด

จาก $P_{co} = I^2 R_{eq}$

ดังนั้นจำนวนเท่าที่พิกัดใด ๆ $P_{con} = (nI)^2 R_{eq}$

และอัตราส่วนของกำลังไฟฟ้า $\frac{P_{con}}{P_{co}} = \frac{(nI)^2 R_{eq}}{I^2 R_{eq}}$

$$\frac{P_{con}}{P_{co}} = \frac{n^2 I^2 R_{eq}}{I^2 R_{eq}} = n^2$$

$$P_{con} = n^2 P_{co} \quad \dots (11.6)$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 10
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

11.3 ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

กำลังอินพุตที่จ่ายเข้ามาให้กับหม้อแปลงเป็นกำลังไฟฟ้า และมีกำลังไฟฟ้าบางส่วนได้สูญเสียไปในแกนเหล็กและในขดลวด โดยกำลังที่เหลือเป็นกำลังไฟฟ้าทางเอาต์พุต ถ้ากำหนดให้อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตกับกำลังไฟฟ้าอินพุตก็คือประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพ} &= \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังอินพุต}} \times 100 \\ &= \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังเอาต์พุต} + \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด}} \times 100 \end{aligned}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} \times 100 \quad \dots (11.7)$$

$$P_{\text{out}} = V_2 I_2 \cos \theta_2 = \text{kVA} \times \text{pf}_2$$

$$P_{\text{loss}} = P_c + P_{\text{co}}$$

11.4 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ในการหาประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 11.1 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 25 kVA ขนาดแรงดัน 2200/250 V มีค่าความต้านทานจากขดลวดปฐมภูมิและทุติยภูมิเป็น 1.5 Ω และ 0.01936 Ω ตามลำดับ เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดที่ค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลังและมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 260 W จงคำนวณหา

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

$$V_1 = 2200 \text{ V} \quad \text{และ} \quad V_2 = 250 \text{ V}$$

$$R_1 = 1.5 \text{ } \Omega \quad \text{และ} \quad R_2 = 0.01936 \text{ } \Omega$$

$$\text{Pf}_2 = 0.8 \text{ ล้าหลัง} \quad \text{และ} \quad P_c = 260 \text{ W}$$

$$\text{พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า} = 25 \text{ kVA}$$

$$a = \frac{V_1}{V_2} = \frac{2200}{250} = 8.8$$

$$I_1 = \frac{\text{kVA}}{V_1} = \frac{25 \times 10^3}{2200} = 11.36 \text{ A}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 11
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

$$I_2 = \frac{kVA}{V_2} = \frac{25 \times 10^3}{250} = 100 \text{ A}$$

ก. กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทั้งหมด

$$P_{co1} = I_1^2 R_1 = (11.36)^2 \times 1.5$$

$$= 193.5 \text{ W}$$

$$P_{co2} = I_2^2 R_2 = (100)^2 \times 0.01936$$

$$= 193.6 \text{ W}$$

$$P_{co} = P_{co1} + P_{co2} = 193.5 + 193.6$$

$$P_{co} = 387.1 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทองแดงทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **387.1 W** **ตอบ**

หรือหาได้จาก

$$P_{co} = I_1^2 R_{eq1}$$

โดย

$$R_{eq1} = R_1 + a^2 R_2 = 1.5 + (8.8^2 \times 0.01936)$$

$$= 3 \Omega$$

$$P_{co} = I_1^2 R_{eq1} = (11.36)^2 \times 3$$

$$= 387.1 \text{ W} \quad \text{จะเห็นว่าคำตอบมีค่าเท่ากัน}$$

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

$$P_{loss} = P_c + P_{co}$$

$$= 260 + 387.1$$

$$P_{loss} = 647.1 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **647.1 W** **ตอบ**

ค. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า

$$P_{out} = kVA \times pf_2 = 25 \times 10^3 \times 0.8$$

$$= 20 \times 10^3 \text{ W} = 20 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100$$

$$= \frac{20 \times 10^3}{20 \times 10^3 + 647.1} \times 100$$

$$= 96.87 \%$$

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ **96.87 %** **ตอบ**

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 12
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

ตัวอย่างที่ 11.2 หม้อแปลงไฟฟ้า 1 เฟส 75 kVA ขนาดแรงดัน 3300/400 V จากการทดสอบ มีดังนี้

	แรงดัน (V)	กระแส (A)	กำลังไฟฟ้า (kW)
ทดสอบแบบเปิดวงจร (เปิดวงจรทางด้านปฐมภูมิ)	400	7.5	1.4
ทดสอบแบบลัดวงจร (ลัดวงจรทางด้านทุติยภูมิ)	230	22.73	2.5

ถ้าหม้อแปลงไฟฟ้าตัวนี้จ่ายโหลดออกไป $\frac{1}{2}$, $\frac{3}{4}$, เต็มพิกัด และ $\frac{3}{2}$ เท่าของพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า
ที่ค่าตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง จงคำนวณหา

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมดที่จ่ายโหลดพิกัดค่าต่าง ๆ
- ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายโหลดพิกัดค่าต่าง ๆ

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้

ทดสอบเปิดวงจร (เปิดวงจรทางด้านปฐมภูมิ) $P_o = P_c = 1.4 \text{ kW}$

ทดสอบลัดวงจร (ลัดวงจรทางด้านทุติยภูมิ) $P_{sc} = P_{co} = 2.5 \text{ kW}$

$$V_1 = 3300 \text{ V} \quad \text{และ} \quad V_2 = 400 \text{ V}$$

พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า = 75 kVA และ $\text{pf}_2 = 0.8$ ล้าหลัง

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก

การทดสอบแบบเปิดวงจร กำลังไฟฟ้าที่ได้จากวัตต์มิเตอร์เป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กทั้งหมด
และไม่ว่าหม้อแปลงไฟฟ้าจะจ่ายโหลดไปเท่าใดก็ตามกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าคงที่

$$P_o = P_c = 1.4 \text{ kW}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าเท่ากับ **1.4 kW** **ตอบ**

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมดที่จ่ายโหลดพิกัดค่าต่าง ๆ

การทดสอบแบบลัดวงจร กำลังไฟฟ้าที่ได้จากวัตต์มิเตอร์เป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดง
ทั้งหมดและเปลี่ยนแปลงไปตามโหลดพิกัดค่าต่าง ๆ

$$P_{sc} = P_{co} = 2.5 \text{ kW}$$

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{1}{2}$ ของพิกัดจะได้

$$\begin{aligned} P_{co(1/2)} &= n^2 P_{co} = \left(\frac{1}{2}\right)^2 \times 2.5 \text{ kW} \\ &= 0.625 \text{ kW} \end{aligned}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่ $\frac{1}{2}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ **0.625 kW** **ตอบ**

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 13
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{3}{4}$ ของพิกัดจะได้

$$P_{co(3/4)} = n^2 P_{co} = \left(\frac{3}{4}\right)^2 \times 2.5 \text{ kW}$$

$$= 1.406 \text{ kW}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่ $\frac{3}{4}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ 1.406 kW **ตอบ**

เมื่อจ่ายโหลดที่เต็มพิกัดจะได้

$$P_{co(1/1)} = n^2 P_{co} = \left(\frac{1}{1}\right)^2 \times 2.5 \text{ kW}$$

$$= 2.5 \text{ kW}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่เต็มพิกัดมีค่าเท่ากับ 2.5 kW **ตอบ**

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{3}{2}$ ของพิกัดจะได้

$$P_{co(3/2)} = n^2 P_{co} = \left(\frac{3}{2}\right)^2 \times 2.5 \text{ kW}$$

$$= 5.625 \text{ kW}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงที่ $\frac{3}{2}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ 5.625 kW **ตอบ**

ค. ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่จ่ายโหลดพิกัดค่าต่าง ๆ

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{1}{2}$ ของพิกัดจะได้

$$P_{out} = \frac{1}{2} \times \text{kVA} \times \text{pf}_2$$

$$= \frac{1}{2} \times 75 \times 10^3 \times 0.8$$

$$= 30 \times 10^3 \text{ W} = 30 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100$$

$$= \frac{30 \text{ kW}}{30 \text{ kW} + (1.4 \text{ kW} + 0.625 \text{ kW})} \times 100$$

$$\eta = 93.67 \%$$

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ $\frac{1}{2}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ 93.67 % **ตอบ**

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{3}{4}$ ของพิกัดจะได้

$$P_{out} = \frac{3}{4} \times \text{kVA} \times \text{pf}_2 = \frac{3}{4} \times 75 \times 10^3 \times 0.8$$

$$= 45 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 14
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

$$\eta = \frac{45 \text{ kW}}{45 \text{ kW} + (1.4 \text{ kW} + 1.406 \text{ kW})} \times 100$$

$$\eta = 94.13 \%$$

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ $\frac{3}{4}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ 94.13 % **ตอบ**

เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดจะได้

$$P_{\text{out}} = \text{kVA} \times \text{pf}_2 = 75 \times 10^3 \times 0.8$$

$$= 60 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} \times 100$$

$$= \frac{60 \text{ kW}}{60 \text{ kW} + (1.4 \text{ kW} + 2.5 \text{ kW})} \times 100$$

$$\eta = 93.89 \%$$

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่เต็มพิกัดมีค่าเท่ากับ 93.89 % **ตอบ**

เมื่อจ่ายโหลดที่ $\frac{3}{2}$ ของพิกัดจะได้

$$P_{\text{out}} = \frac{3}{2} \times \text{kVA} \times \text{pf}_2 = \frac{3}{2} \times 75 \times 10^3 \times 0.8$$

$$= 90 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} \times 100$$

$$= \frac{90 \text{ kW}}{90 \text{ kW} + (1.4 \text{ kW} + 5.625 \text{ kW})} \times 100 = 92.76 \%$$

ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ $\frac{3}{2}$ ของพิกัดมีค่าเท่ากับ 92.76 % **ตอบ**

11.5 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของหม้อแปลงไฟฟ้า

จากการเปลี่ยนแปลงของกระแสไฟฟ้าที่โหลด ทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทั้งหมดเกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วย แต่กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่โหลด จากการเปลี่ยนแปลงของกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดนี้จะมีค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งหาค่าได้ดังนี้

เมื่อ $P_{\text{co}} =$ กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทั้งหมดเมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัด

โดย $P_{\text{co}} = I_1^2 R_{\text{eq1}} = I_2^2 R_{\text{eq2}}$

และ $P_c =$ กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก

จากสมการของประสิทธิภาพ $\eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_c + P_{\text{co2}}}$

$$\eta = \frac{V_2 I_2 \cos \theta_2}{V_2 I_2 \cos \theta_2 + P_c + I_2^2 R_{\text{eq2}}}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 15
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

จากเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดทำการอนุพันธ์ (Differentiate) ค่า η เทียบกับ I_2 แล้วให้มีค่าเท่ากับศูนย์

$$\text{จะได้} \quad \frac{d\eta}{dI_2} = 0 = \frac{d}{dI_2} \left(\frac{V_2 I_2 \cos\theta_2}{V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2}} \right)$$

$$0 = \frac{(V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2}) \frac{d}{dI_2} (V_2 I_2 \cos\theta_2) - (V_2 I_2 \cos\theta_2) \frac{d}{dI_2} (V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2})}{(V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2})^2}$$

$$0 = (V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2}) (V_2 \cos\theta_2) - (V_2 I_2 \cos\theta_2) (V_2 \cos\theta_2 + 0 + 2I_2 R_{eq2})$$

นำ $V_2 \cos\theta_2$ หารตลอดจะได้

$$0 = (V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2}) - I_2 (V_2 \cos\theta_2 + 2I_2 R_{eq2})$$

$$0 = V_2 I_2 \cos\theta_2 + P_c + I_2^2 R_{eq2} - V_2 I_2 \cos\theta_2 - 2I_2^2 R_{eq2}$$

$$0 = P_c - I_2^2 R_{eq2}$$

$$I_2^2 R_{eq2} = P_c \quad \dots (11.8)$$

เห็นว่าเกิดประสิทธิภาพสูงสุดเมื่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดทั้งหมดเท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก

$$P_{co} = P_c \quad \dots (11.9)$$

โดยกระแสไฟฟ้าทางด้านโหลดหรือกระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิ จะมีกระแสไฟฟ้าค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดให้เป็น $I_2 \eta_{max}$ หาค่าได้ดังนี้

$$I_2^2 \eta_{max} R_{eq2} = P_c$$

$$I_2^2 \eta_{max} = \frac{P_c}{R_{eq2}}$$

$$I_2 \eta_{max} = \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq2}}} \quad \dots (11.10)$$

และค่า kVA ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดให้เป็น $kVA \eta_{max}$ หาได้ดังนี้ โดยนำค่าแรงดัน V_2 คูณเข้าไปในสมการที่ 14.10 จะได้

$$V_2 I_2 \eta_{max} = V_2 \times \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq2}}}$$

$$V_2 I_2 \eta_{max} = V_2 \times \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq2}}} \times \frac{I_2}{I_2} \quad \leftarrow \text{นำค่า } I_2 \text{ คูณทั้งเศษและส่วน}$$

$$V_2 I_2 \eta_{max} = V_2 I_2 \times \sqrt{\frac{P_c}{I_2^2 R_{eq2}}}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 16
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

$$kVA \eta_{\max} = kVA \times \sqrt{\frac{P_c}{P_{co}}} \quad \dots (11.11)$$

เมื่อ $kVA \eta_{\max}$ = ค่า kVA ของหม้อแปลงไฟฟ้าที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด
 kVA = ค่าพิกัดของหม้อแปลงไฟฟ้า

ตัวอย่างที่ 11.3 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่าย 50 kVA ขนาดแรงดัน 2400/240 V มีค่าความต้านทานสมมูลทางด้านทุติยภูมิ 0.015 Ω เมื่อจ่ายโหลดเต็มพิกัดมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 173 W จงคำนวณหา

- กระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ค่า kVA ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสิทธิภาพสูงสุดที่ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง

วิธีทำ โจทย์กำหนดค่าต่าง ๆ ดังนี้ พิกัดหม้อแปลงไฟฟ้า = 50 kVA $pf_2 = 0.8$ ล้าหลัง

$$V_1 = 2400 \text{ V} \quad V_2 = 240 \text{ V}$$

$$R_{eq2} = 0.015 \Omega \quad P_c = 173 \text{ W}$$

ก. กระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

$$I_{2\eta_{\max}} = \sqrt{\frac{P_c}{R_{eq2}}} = \sqrt{\frac{173}{0.015}}$$

$$I_{2\eta_{\max}} = 107.39 \text{ A}$$

กระแสไฟฟ้าทางด้านทุติยภูมิที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากับ 107.39 A **ตอบ**

ข. ค่า kVA ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

$$I_2 = \frac{kVA}{V_2} = \frac{50 \times 10^3}{240} = 208.33 \text{ A}$$

$$P_{co} = I_2^2 R_{eq2} = (208.33)^2 \times 0.015 \\ = 651 \text{ W}$$

จากสมการ $kVA \eta_{\max} = kVA \times \sqrt{\frac{P_c}{P_{co}}} = 50 \times 10^3 \times \sqrt{\frac{173}{651}}$

$$= 50 \times 10^3 \times 0.5155$$

$$kVA \eta_{\max} = 25.775 \times 10^3 \text{ VA} = 25.775 \text{ kVA}$$

kVA ที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดมีค่า

25.775 kVA **ตอบ**

ค. ประสิทธิภาพสูงสุดที่ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลัง

ที่ประสิทธิภาพสูงสุดจะได้

$$P_{out} = kVA \eta_{\max} \times pf_2$$

$$= 25.775 \times 10^3 \times 0.8 = 20620 \text{ W}$$

และ

$$P_{co} = P_c = 173 \text{ W}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 17
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

จากสมการ

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_c + P_{\text{co}}} \times 100$$

$$= \frac{20620}{20620 + 173 + 173} \times 100$$

$$\eta_{\max} = 98.35 \%$$

ประสิทธิภาพสูงสุดที่ตัวประกอบกำลัง 0.8 ล้าหลังมีค่าเท่ากับ 98.35 % **ตอบ**

11.6 ประสิทธิภาพตลอดวัน

หม้อแปลงไฟฟ้าในระบบจำหน่ายนั้น โดยตัวหม้อแปลงถูกต่อเข้ากับแหล่งจ่ายไฟฟ้าตลอดเวลา 24 ชั่วโมง ถึงแม้ว่าหม้อแปลงไฟฟ้ายังไม่จ่ายโหลดยังคงมีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กอยู่ตลอดเวลา และมีค่าคงที่ ถ้าโหลดในวันนั้นมีการเปลี่ยนแปลงก็ทำให้กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทั้งหมดมีการเปลี่ยนแปลงไปด้วย จึงสามารถหาประสิทธิภาพตลอดวัน (All day efficiency) (ไชยชาญ หินเกิด, 2553: 189) ดังนี้

$$\text{ประสิทธิภาพตลอดวัน} = \frac{\text{พลังงานไฟฟ้าทางด้านเอาต์พุต}}{\text{พลังงานไฟฟ้าทางด้านอินพุต}} \times 100$$

$$\eta_{\text{all day}} = \frac{W_{\text{out}}}{W_{\text{in}}} \times 100$$

หรือ

$$\eta_{\text{all day}} = \frac{W_{\text{out}}}{W_{\text{out}} + W_c + W_{\text{co}}} \times 100 \quad \dots (11.12)$$

11.7 การคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวัน

ตัวอย่างที่ 11.4 หม้อแปลงไฟฟ้าระบบจำหน่ายขนาด 500 kVA มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 3.5 kW กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด 4.5 kW ระหว่างวันใน 24 ชั่วโมง มีการจ่ายโหลดดังนี้

จำนวนชั่วโมง	โหลดที่จ่ายออกไป	ตัวประกอบกำลัง (pf ₂)
6	500 kVA	0.8 ล้าหลัง
10	400 kVA	0.75 ล้าหลัง
4	125 kVA	0.8 ล้าหลัง
4	—	—

(B.L. Theraja ; 1975, 748) จงคำนวณหาประสิทธิภาพตลอดวัน

วิธีทำ ที่โหลด 500 kVA หม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน 6 ชั่วโมง (h = 6)

$$n = \frac{\text{kVA ที่จ่ายโหลด}}{\text{kVA ที่พิกัด}} = \frac{500 \text{ kVA}}{500 \text{ kVA}} = 1$$

$$P_{\text{co}(1/1)} = n^2 P_{\text{co}} = \left(\frac{1}{1}\right)^2 \times 4.5 \text{ kW} = 4.5 \text{ kW}$$

$$W_{\text{co}(1/1)} = P_{\text{co}(1/1)} \times h = 4.5 \text{ kW} \times 6 = 27 \text{ kWh}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 18
รหัส 3104-2003	ประสิทธิภาพของหม้อแปลงไฟฟ้า	หน่วยที่ 11

$$P_{\text{out}(1/1)} = \text{kVA}_{\text{ที่จ่าย}} \times \text{pf}_2 = 500 \text{ kVA} \times 0.8 = 400 \text{ kW}$$

$$W_{\text{out}(1/1)} = P_{\text{out}(1/1)} \times h = 400 \text{ kW} \times 6 = 2400 \text{ kWh}$$

ที่โหลด 400 kVA หม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน 10 ชั่วโมง ($h = 10$)

$$n = \frac{\text{kVA}_{\text{ที่จ่ายโหลด}}}{\text{kVA}_{\text{ที่พิกัด}}} = \frac{400 \text{ kVA}}{500 \text{ kVA}} = \frac{4}{5}$$

$$P_{\text{co}(4/5)} = n^2 P_{\text{co}} = \left(\frac{4}{5}\right)^2 \times 4.5 \text{ kW} = 2.88 \text{ kW}$$

$$W_{\text{co}(4/5)} = P_{\text{co}(4/5)} \times h = 2.88 \text{ kW} \times 10 = 28.8 \text{ kWh}$$

$$P_{\text{out}(4/5)} = \text{kVA}_{\text{ที่จ่าย}} \times \text{pf}_2 = 400 \text{ kVA} \times 0.75 = 300 \text{ kW}$$

$$W_{\text{out}(4/5)} = P_{\text{out}(4/5)} \times h = 300 \text{ kW} \times 10 = 3000 \text{ kWh}$$

ที่โหลด 125 kVA หม้อแปลงไฟฟ้าทำงาน 4 ชั่วโมง ($h = 4$)

$$n = \frac{\text{kVA}_{\text{ที่จ่ายโหลด}}}{\text{kVA}_{\text{ที่พิกัด}}} = \frac{125 \text{ kVA}}{500 \text{ kVA}} = \frac{1}{4}$$

$$P_{\text{co}(1/4)} = n^2 P_{\text{co}} = \left(\frac{1}{4}\right)^2 \times 4.5 \text{ kW} = 0.281 \text{ kW}$$

$$W_{\text{co}(1/4)} = P_{\text{co}(1/4)} \times h = 0.218 \text{ kW} \times 4 = 1.124 \text{ kWh}$$

$$P_{\text{out}(1/4)} = \text{kVA}_{\text{ที่จ่าย}} \times \text{pf}_2 = 125 \text{ kVA} \times 0.8 = 100 \text{ kW}$$

$$W_{\text{out}(1/4)} = P_{\text{out}(1/4)} \times h = 100 \text{ kW} \times 4 = 400 \text{ kWh}$$

เนื่องจากการสูญเสียในแกนเหล็กเกิดขึ้นตลอด 24 ชั่วโมง ($h = 24$) และมีค่าคงที่จะได้

$$W_c = P_c \times h = 3.5 \text{ kW} \times 24 = 84 \text{ kWh}$$

ดังนั้น

$$\begin{aligned} W_{\text{out}} &= W_{\text{out}(1/1)} + W_{\text{out}(4/5)} + W_{\text{out}(1/4)} \\ &= 2400 \text{ kWh} + 3000 \text{ kWh} + 400 \text{ kWh} \\ &= 5800 \text{ kWh} \end{aligned}$$

และ

$$\begin{aligned} W_{\text{co}} &= W_{\text{co}(1/1)} + W_{\text{co}(4/5)} + W_{\text{co}(1/4)} \\ &= 27 \text{ kWh} + 28.8 \text{ kWh} + 1.124 \text{ kWh} \\ &= 56.924 \text{ kWh} \end{aligned}$$

จากสมการ

$$\begin{aligned} \eta_{\text{all day}} &= \frac{W_{\text{out}}}{W_{\text{out}} + W_c + W_{\text{co}}} \times 100 \\ &= \frac{5800 \text{ kWh}}{5800 \text{ kWh} + 84 \text{ kWh} + 56.924 \text{ kWh}} \times 100 \\ \eta_{\text{all day}} &= 97.63 \% \end{aligned}$$

ประสิทธิภาพตลอดวันมีค่า

97.63 %

ตอบ