

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 7
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

หน่วยที่ 4

การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ

หัวข้อเรื่อง (Topics)

- 4.1 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก
- 4.2 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันด์
- 4.3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์
- 4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์
- 4.5 การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
- 4.6 กำลังในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
- 4.7 ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
- 4.8 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง
- 4.9 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

สมรรถนะย่อย (Element of Competency)

1. แสดงความรู้เกี่ยวกับการวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงและประสิทธิภาพ
2. ปฏิบัติการทดลองเกี่ยวกับกำลังไฟฟ้าสูญเสียและประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง


วัตถุประสงค์เชิงพฤติกรรม (Behavioral Objectives)

1. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกได้
2. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซันด์ได้
3. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ได้
4. อธิบายวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ได้
5. อธิบายการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้
6. อธิบายกำลังในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้
7. อธิบายประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้
8. คำนวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงได้
9. อธิบายภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าได้

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 8
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

4.1 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยก

แผนภาพวงจร (Schematic diagram) แสดงดังรูปที่ 4.1 (ก) ซึ่งภายในขดลวดอาร์เมเจอร์เทียบเท่าว่ามีแรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำ (E_a) กับค่าความต้านทานอาร์เมเจอร์ (R_a) ที่ต่ออนุกรมกัน ส่วนที่ขดลวดสนามแม่เหล็กเทียบเท่าว่ามีค่าความต้านทานจากขดลวดสนามแม่เหล็ก (R_f) และมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็ก (I_f) และเขียนเป็นวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 4.1 (ข)

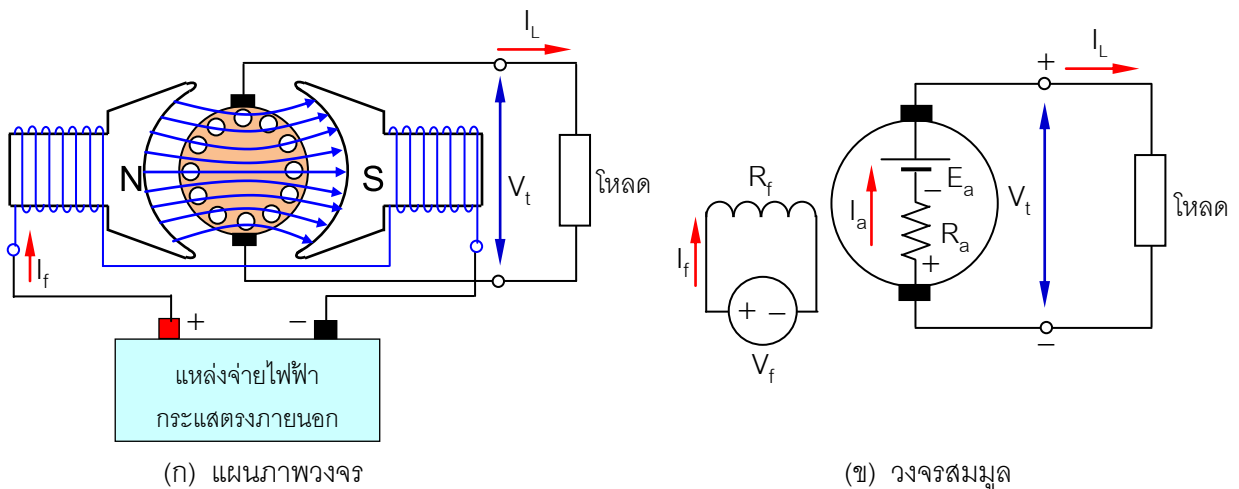

รูปที่ 4.1 แผนภาพวงจรและวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบกระตุ้นแยกเมื่อมีโหลด

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.1 (ข) จะได้สมการว่า

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a R_a \quad \dots (4.1)$$

เมื่อคิดผลของแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a R_a - V_{ar} \quad \dots (4.2)$$

กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้จากสมการ

$$P_L = V_t I_L \quad \dots (4.3)$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กได้จากสมการ

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} \quad \dots (4.4)$$

เมื่อ V_t = แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

E_a = แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

V_{ar} = แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

I_a = กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์

I_L = กระแสไฟฟ้าที่โหลด

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 9
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

I_f = กระแสไฟฟ้าที่ขดลวดสนามแม่เหล็ก


R_a = ความต้านทานของขดลวดอาร์เมเจอร์

R_f = ความต้านทานของขดลวดสนามแม่เหล็ก

P_L = กำลังไฟฟ้าที่โหลด

4.2 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้ว

แผนภาพวงจรแสดงดังรูปที่ 4.2 (ก) ซึ่งวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์และขดลวดสนามแม่เหล็กเหมือนกับแบบกระตุ้นแยก เพียงมีแหล่งจ่ายจากตัวมันเองมากระตุ้นและเขียนเป็นวงจรสมมูลทางไฟฟ้าได้ดังรูปที่ 4.2 (ข)

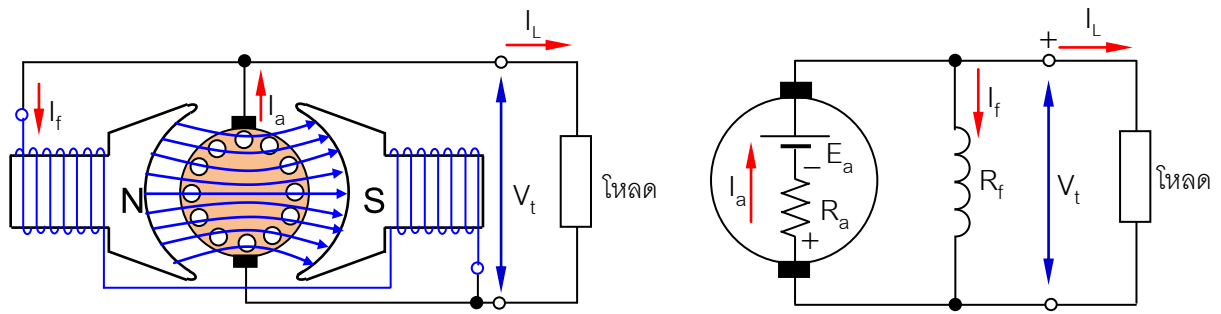

(ก) แผนภาพวงจร

(ข) วงจรสมมูล

รูปที่ 4.2 แผนภาพวงจรและวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วเมื่อมีโหลด

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.2 (ข) จะได้สมการว่า

$$E_a = V_t + I_a R_a$$

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a R_a$$

เมื่อคิดผลของแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a R_a - V_{ar}$$

กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้จากสมการ

$$P_L = V_t I_L$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กได้จากสมการ

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} \quad \dots (4.5)$$


กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ได้จากสมการ

$$I_a = I_L + I_f \quad \dots (4.6)$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 10
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

4.3 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีริส

แผนภาพวงจรแสดงดังรูปที่ 4.3 (ก) ซึ่งวงจรสมมูลของขดลวดอาร์เมเจอร์เหมือนกับแบบซันด์ ส่วนขดลวดสนามแม่เหล็กแบบอนุกรม (R_s) ต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์และเขียนเป็นวงจรสมมูลได้ดังรูปที่ 4.3 (ข)

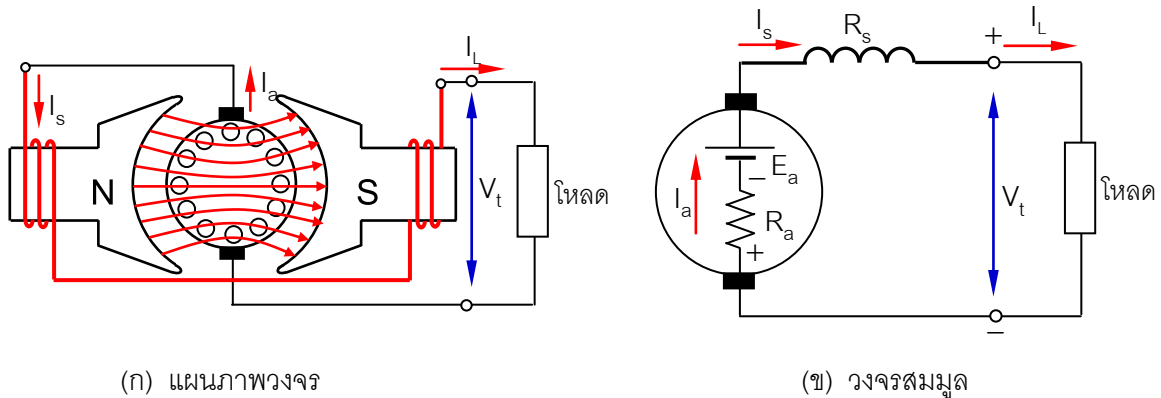

(ก) แผนภาพวงจร

(ข) วงจรสมมูล

รูปที่ 4.3 แผนภาพวงจรและวงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีริสเมื่อมีโหลด

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.3 (ข) จะได้สมการว่า

$$E_a = V_t + I_a R_a + I_a R_s$$

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a (R_a + R_s)$$

เมื่อคิดผลของแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a (R_a + R_s) - V_{ar}$$

กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้จากสมการ

$$P_L = V_t I_L$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีริส (I_s) ได้จากสมการ


$$I_s = I_a = I_L \quad \dots (4.7)$$

4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์

เพื่อให้เข้าใจได้มากขึ้นเกี่ยวกับเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์เมื่อมีโหลด ซึ่งในที่นี้จะวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน ดังนั้นสามารถเขียนเป็นวงจรสมมูลได้อีก 2 แบบตามลักษณะการต่อ (สุรน แก่นตัน, 2556: 173-174) ดังนี้

4.4.1 แบบลองซันด์คอมปาวด์ เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีริสมาต่ออนุกรมกับอาร์เมเจอร์ก่อนแล้วจึงนำมาต่อขนานกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันด์ ดังรูปที่ 4.4

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 11
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

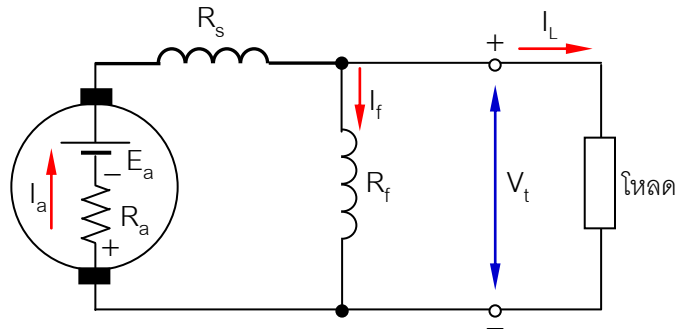

รูปที่ 4.4 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบลونغชัต์คอมพาวด์

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.4 จะได้สมการว่า

$$E_a = V_t + I_a(R_a + R_s)$$

เมื่อคิดผลของแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน ดังนั้น
ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a(R_a + R_s) - V_{ar}$$

กำลังไฟฟ้าที่โหลดได้จากสมการ

$$P_L = V_t I_L$$


กระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัต์ได้จากสมการ

$$I_f = \frac{V_t}{R_f}$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดอาร์เมเจอร์ได้จากสมการ

$$I_a = I_L + I_f$$

4.4.2 แบบช็อตชัต์คอมพาวด์ เป็นการนำขดลวดสนามแม่เหล็กแบบชัต์มาต่อขนานกับอาร์-
เมเจอร์ก่อนแล้วจึงนำมาต่ออนุกรมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ ดังรูปที่ 4.5

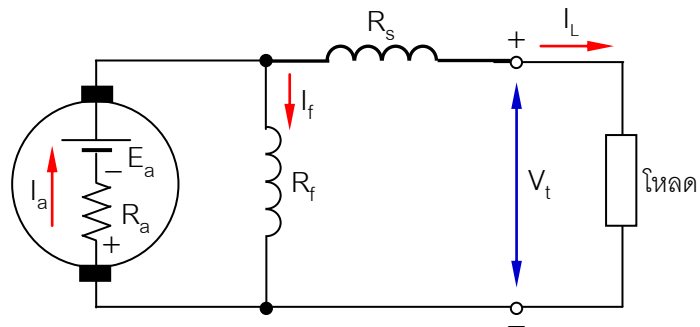

รูปที่ 4.5 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบช็อตชัต์คอมพาวด์

จากวงจรสมมูลรูปที่ 4.4 จะได้สมการว่า

$$E_a = V_t + I_a R_a + I_L R_s$$

ดังนั้น

$$V_t = E_a - I_a R_a - I_L R_s$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 12
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

เมื่อคิดผลของแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

$$V_t = E_a - I_a R_a - I_L R_s - V_{ar}$$


$$P_L = V_t I_L$$

กระแสที่ไหลผ่านขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์ ได้จากสมการ

$$I_f = \frac{V_t + I_L R_s}{R_f} \quad \dots (4.8)$$

4.5 การสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้ายังไม่มีโหลดหรือมีโหลดก็ตาม จะมีการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ การสูญเสียในขดลวดทองแดง การสูญเสียในแกนเหล็กและการสูญเสียในทางกล (วรวงศ์ ตั้งศิริรัตน์, 2556: 221) ซึ่งแสดงให้เห็นดังรูปที่ 4.6

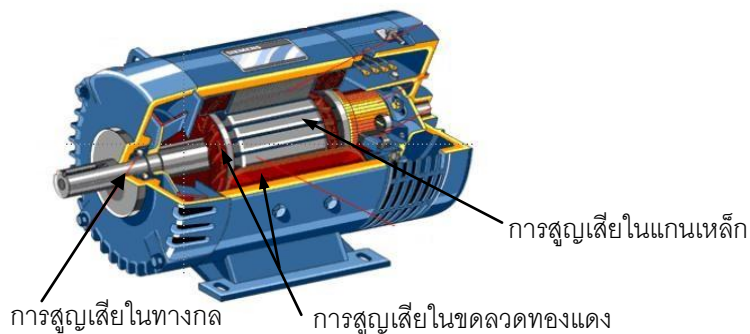

รูปที่ 4.6 กลุ่มการสูญเสียของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

4.5.1 การสูญเสียในขดลวดทองแดง (Copper losses) เนื่องจากขดลวดทองแดงที่พันอยู่ในเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีความต้านทานและเมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านทำให้เกิดกำลังไฟฟ้าขึ้นที่ขดลวด ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปและได้ออกมาในรูปของความร้อน ซึ่งการสูญเสียในขดลวดทองแดง แบ่งออกเป็น

1. การสูญเสียจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซันต์ หาได้จากสมการ

$$P_f = I_f^2 R_f \quad \dots (4.9)$$

2. การสูญเสียจากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีวีส์ หาได้จากสมการ

$$P_s = I_s^2 R_s \quad \dots (4.10)$$

3. การสูญเสียจากขดลวดอาร์เมเจอร์รวมกับการสัมผัสหน้าแปรงถ่าน หาได้จากสมการ

$$P_a = I_a^2 R_a \quad \dots (4.11)$$

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมดกำหนดให้เป็น P_{Co} หาได้จากสมการ

$$P_{Co} = P_f + P_s + P_a \quad \dots (4.12)$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 13
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

4.5.2 การสูญเสียในแกนเหล็ก (Core losses) การสูญเสียนี้เกิดขึ้นที่แกนอาร์เมเจอร์ขณะที่แกนอาร์เมเจอร์หมุนเคลื่อนที่ผ่านขั้วเหนือและขั้วใต้ ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปและได้ออกมาในรูปของความร้อน แบ่งออกเป็น

1. การสูญเสียจากฮิสเทอรีซิส (Hysteresis losses) เกิดจากโมเลกุลของแกนเหล็กที่หุนของอาร์เมเจอร์เกิดการกลับตัวไปมาตลอดเวลาขณะที่อาร์เมเจอร์หมุนไป โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียส่วนนี้บอกมาเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกำลังเอาต์พุต กำหนดให้เป็น P_h หน่วยเป็นวัตต์

2. การสูญเสียจากกระแสไหลวน (Eddy current losses) เกิดจากกระแสที่ไหลวนในแกนเหล็กของอาร์เมเจอร์ขณะที่อาร์เมเจอร์หมุนไป โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียส่วนนี้บอกมาเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกำลังเอาต์พุต กำหนดให้เป็น P_e หน่วยเป็นวัตต์

ดังนั้นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียในแกนเหล็กกำหนดให้เป็น P_c หาได้จากสมการ

$$P_c = P_h + P_e \quad \dots (4.13)$$

4.5.3 การสูญเสียในทางกล (Mechanical losses) การสูญเสียนี้เกิดขึ้นขณะที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าหมุนไปซึ่งต้องใช้กำลังบางส่วนเพื่อชนะแรงทางกลเหล่านี้ บางครั้งเรียกว่า การสูญเสียในการหมุน (Rotational losses) กำหนดให้เป็น P_{rot} ซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าที่สูญเสียไปเช่นกัน แบ่งออกเป็น

1. การสูญเสียจากความฝืด (Friction losses) ซึ่งเกิดจากแรงกดของสปริงไปกดแปรงถ่าน กับซีคอมมิวเตเตอร์ นอกจากนี้ยังเกิดจากการเสียดสีในตลับลูกปืนที่ยึดติดกับฝาปิดหัวท้ายกับแกนอาร์เมเจอร์

2. การสูญเสียจากแรงลมต้าน (Windage losses) การสูญเสียส่วนนี้เกิดจากการหมุนของอาร์เมเจอร์ โดยที่แกนเพลลาของอาร์เมเจอร์จะติดตั้งใบพัดเพื่อระบายความร้อน เมื่อใบพัดนี้หมุนไปก็จะปะทะกับแรงลมจึงทำให้เกิดการสูญเสียค่านี้ขึ้น

ผลรวมของการสูญเสียจากความฝืดและแรงลมต้านจะกำหนดให้เป็นการสูญเสียในการหมุน โดยกำลังไฟฟ้าสูญเสียส่วนนี้บอกมาเป็นจำนวนเปอร์เซ็นต์ของกำลังเอาต์พุต มีหน่วยเป็นวัตต์


ดังนั้นกำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า กำหนดให้เป็น P_{loss} หาได้จากสมการ

$$P_{loss} = P_{co} + P_c + P_{rot} \quad \dots (4.14)$$


4.6 กำลังในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

เมื่อเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเมื่อยังไม่มีโหลดหรือมีโหลดก็ตาม จะมีการสูญเสียในเครื่องกำเนิดไฟฟ้า ซึ่งแบ่งออกได้เป็น 3 กลุ่มใหญ่ ๆ ได้แก่ กลุ่มการสูญเสียในขดลวดทองแดง กลุ่มการสูญเสียในแกนเหล็กและกลุ่มการสูญเสียในการหมุน ดังรูปที่ 4.7 (ก) เป็นวงจรมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์โดยมีกำลังอินพุตจ่ายเข้ามา มีกำลังเอาต์พุตออกไปที่โหลดและยังได้แสดงกำลังไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นในตัวเครื่องกำเนิดไฟฟ้า พร้อมทั้งกำลังสูญเสียที่แยกออกไป (Stephen J. Chapman, 1999: 499-500) ดังรูปที่ 4.7 (ข)

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 14
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

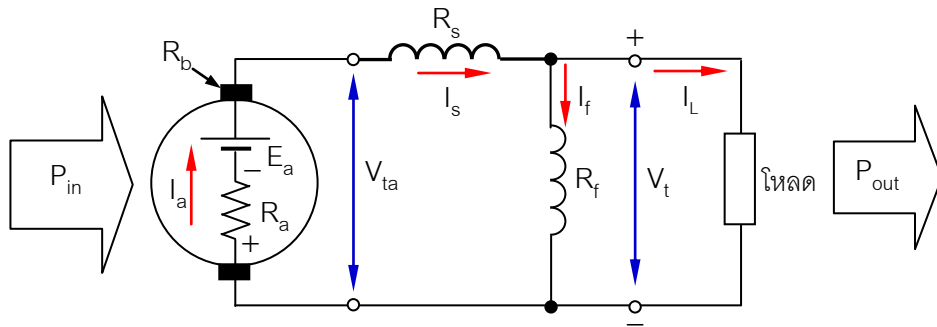

(ก) วงจรสมมูลเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์โดยมีกำลังอินพุตและกำลังเอาต์พุต

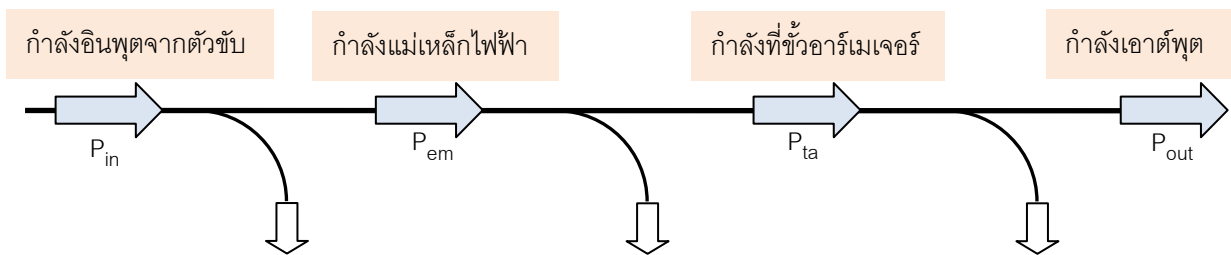

กำลังสูญเสียในการหมุน (P_{rot}) กำลังสูญเสียจากขดลวดอาร์เมเจอร์ กำลังสูญเสียในขดลวดสนามแม่เหล็ก
กำลังสูญเสียในแกนเหล็ก (P_c) รวมกับการสัมผัสหน้าแปรงถ่าน (P_s) แบบซีรี่ยส์ร่วมกับแบบชั๊นต์ ($P_s + P_f$)

(ข) แสดงกำลังไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์

(Stephen J. Chapman, 1999: 499-500)

รูปที่ 4.7 วงจรสมมูลของเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์และส่วนต่าง ๆ ของกำลังไฟฟ้า

4.6.1 กำลังอินพุตจากตัวขับเคลื่อน (Input from prime mover) เป็นกำลังกลที่ใช้ในการขับเคลื่อนเครื่องกำเนิดไฟฟ้าที่ได้จากตัวต้นกำลัง เช่น กำลังจากเครื่องยนต์ กำลังที่เพลลาของมอเตอร์ไฟฟ้า เป็นต้น โดยกำลังอินพุตจากตัวขับเคลื่อนหาได้จาก

$$P_{in} = P_{em} + P_c + P_{rot} \quad \dots (4.15)$$

4.6.2 กำลังแม่เหล็กไฟฟ้า (Electromagnetic power) เป็นกำลังไฟฟ้าที่ผลิตขึ้นในขดลวดอาร์เมเจอร์ ซึ่งเป็นกำลังที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแปรสภาพพลังงาน (Energy conversion) จากกำลังกลไปเป็นกำลังไฟฟ้า โดยกำลังแม่เหล็กไฟฟ้าหาได้จาก

$$P_{em} = E_a I_a \quad \dots (4.16)$$

หรือ
$$P_{em} = P_{ta} + P_a$$

4.6.3 กำลังไฟฟ้าที่ขั้วอาร์เมเจอร์ (Armature terminal power) เป็นกำลังไฟฟ้าที่เกิดขึ้นที่ขั้วของอาร์เมเจอร์ที่แปรงถ่านทั้งสองสัมผัสอยู่ โดยกำลังไฟฟ้าที่ขั้วอาร์เมเจอร์หาได้จาก

$$P_{ta} = V_{ta} I_a \quad \dots (4.17)$$

หรือ
$$P_{ta} = P_{out} + P_s + P_f$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 15
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

4.6.4 กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต (Output power) เป็นกำลังไฟฟ้าที่เครื่องกำเนิดไฟฟ้าจ่ายให้กับโหลด โดยกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตหาได้จาก

$$P_{out} = V_t I_L \quad \dots (4.18)$$

4.7 ประสิทธิภาพเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

กำลังอินพุตที่จ่ายเข้ามาเพื่อขับเครื่องกำเนิดซึ่งเป็นกำลังกลและมีกำลังบางส่วนได้สูญเสียไป โดยกำลังที่เหลือเป็นกำลังไฟฟ้าทางเอาต์พุตหรือกำลังไฟฟ้าที่โหลด ถ้ากำหนดให้อัตราส่วนระหว่างกำลังไฟฟ้าเอาต์พุตต่อกำลังไฟฟ้าอินพุต ก็คือประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้านั่นเอง


$$\begin{aligned} \text{ประสิทธิภาพ} &= \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังอินพุต}} \times 100 \\ &= \frac{\text{กำลังเอาต์พุต}}{\text{กำลังเอาต์พุต} + \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด}} \times 100 \\ \eta &= \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100 \quad \dots (4.19) \end{aligned}$$

4.8 การคำนวณหาค่าต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง

ตัวอย่างที่ 4.1 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบกระตุ้นแยก มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์และความต้านทานจากขดลวดสนามแม่เหล็กเป็น $1.2 \, \Omega$ และ $200 \, \Omega$ ตามลำดับ มีแรงดันไฟฟ้าภายนอกจ่ายให้กับขดลวดสนามแม่เหล็ก $160 \, \text{V}$ จ่ายกระแสไฟฟ้าให้กับโหลด $15 \, \text{A}$ ที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว $240 \, \text{V}$ มีการสูญเสียในการหมุน $290 \, \text{W}$ การสูญเสียในแกนเหล็ก $250 \, \text{W}$ ไม่คิดผลของอาร์เมเจอร์รีแอกชัน จงคำนวณหา

- แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- กำลังไฟฟ้าอินพุต
- ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิธีทำ เขียนวงจรสมมูลและกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับวงจร

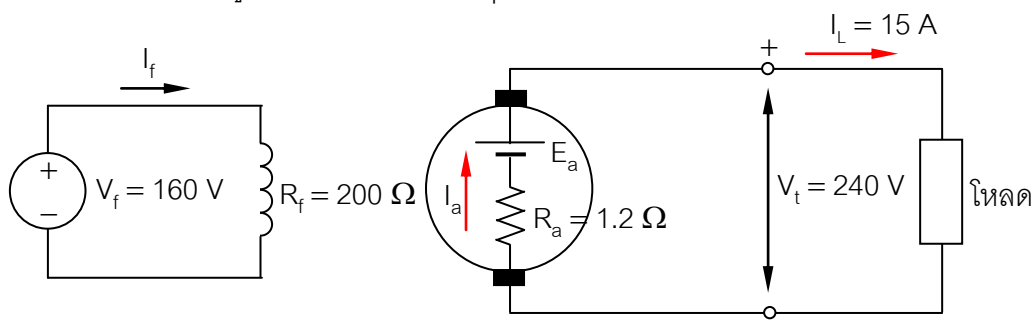

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 16
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

จากวงจรสมมูลจะได้

$$I_f = \frac{V_f}{R_f} = \frac{160}{200} = 0.8 \text{ A}$$

$$I_a = I_L = 15 \text{ A}$$

ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

$$E_a = V_t + I_a R_a = 240 + (15 \times 1.2)$$

$$E_a = 258 \text{ V}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **258 V** **ตอบ**

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดสนามแม่เหล็ก

$$P_f = I_f^2 R_f = (0.8)^2 \times 200 = 128 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากอาร์เมเจอร์

$$P_a = I_a^2 R_a = (15)^2 \times 1.2 = 270 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก

$$P_c = 250 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุน

$$P_{rot} = 290 \text{ W}$$

ดังนั้นการสูญเสียทั้งหมด

$$\begin{aligned} P_{loss} &= P_f + P_a + P_c + P_{rot} \\ &= 128 + 270 + 250 + 290 \\ P_{loss} &= 938 \text{ W} \end{aligned}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **938 W** **ตอบ**

ค. กำลังไฟฟ้าอินพุต

$$\begin{aligned} P_{in} &= P_{out} + P_{loss} \\ &= V_t I_L + P_{loss} = (240 \times 15) + 938 \\ P_{in} &= 4538 \text{ W} \end{aligned}$$

กำลังไฟฟ้าอินพุตมีค่าเท่ากับ **4538 W** **ตอบ**

ง. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$\begin{aligned} \eta &= \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{3600}{4538} \times 100 \\ \eta &= 79.33 \% \end{aligned}$$


ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ **79.33 %** **ตอบ**

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 17
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

ตัวอย่างที่ 4.2 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบขั้วตื้น มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์รวมแปรงถ่าน 0.25Ω และจากขดลวดสนามแม่เหล็ก 125Ω ตามลำดับ มีกำลังไฟฟ้าที่โหลด 20 kW ที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว 250 V มีการสูญเสียในการหมุนรวมในแกนเหล็ก 3.2 kW โดยมีแรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน 5.5 V จงคำนวณหา

- แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทั้งหมดรวมแปรงถ่าน
- กำลังแม่เหล็กไฟฟ้า
- ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิธีทำ เขียนวงจรสมมูลและกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับวงจร

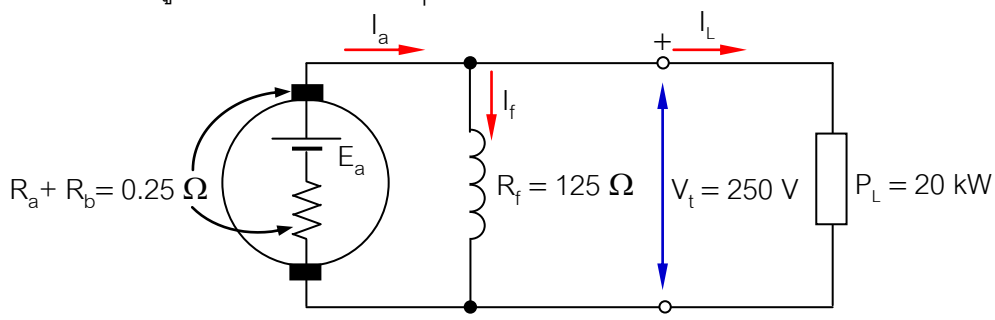

จากวงจรสมมูลกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์หาได้ดังนี้

$$I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{20 \times 10^3}{250} = 80 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{250}{125} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_f + I_L = 2 + 80 = 82 \text{ A}$$

- แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์

$$\begin{aligned} E_a &= V_t + I_a R_a + V_{ar} \\ &= 250 + (82 \times 0.25) + 5.5 \\ E_a &= 276 \text{ V} \end{aligned}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **276 V** **ตอบ**

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดทั้งหมดรวมแปรงถ่าน

$$\begin{aligned} P_{co} &= P_f + P_a \\ &= I_f^2 R_f + I_a^2 (R_a + R_b) \\ &= (2^2 \times 125) + (82^2 \times 0.25) \\ P_{co} &= 2181 \text{ W} \end{aligned}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 18
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

ค. กำลังแม่เหล็กไฟฟ้า

$$P_{em} = E_a I_a = 276 \times 82$$

$$= 22632 \text{ W} = 22.632 \text{ kW}$$

กำลังแม่เหล็กไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ

22.632 kW **ตอบ**

หรือกำลังแม่เหล็กไฟฟ้าหาได้จากสมการ

$$P_{em} = P_{out} + P_{co} + (V_{ar} I_a)$$

← กำลังไฟฟ้าสูญเสียจากการลดลง
เนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชัน

$$= 20000 + 2181 + (5.5 \times 82)$$

$$P_{em} = 22632 \text{ W} \text{ เห็นว่าคำตอบมีค่าเท่ากัน}$$

ง. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

$$P_{in} = P_{em} + (P_{rot} + P_c) = 22.632 \text{ kW} + 3.2 \text{ kW}$$

$$= 25.832 \text{ kW}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100 = \frac{20 \text{ kW}}{25.832 \text{ kW}} \times 100$$

$$\eta = 77.42 \%$$

ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ

77.42 % **ตอบ**

ตัวอย่างที่ 4.3 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบซีรี่ย์ มีกำลังไฟฟ้าที่อินพุตมีค่าเท่ากับ 1200 W โดยให้ประสิทธิภาพ 80 % มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 40 W กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุน 110 W มีความต้านทานจากขดลวดเมเจอร์ร่วมกับขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรี่ย์ 1.5Ω จงคำนวณหา

ก. กำลังไฟฟ้าเอาต์พุต

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด

ค. กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากอาร์เมเจอร์และแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว

วิธีทำ

ก. กำลังไฟฟ้าอินพุต

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$P_{out} = \frac{\eta}{100} \times P_{in} = \frac{80}{100} \times 1200 = 960 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตมีค่าเท่ากับ

960 W **ตอบ**

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมด

$$P_{in} = P_{out} + P_{loss}$$

$$P_{loss} = P_{in} - P_{out} = 1200 - 960 = 240 \text{ W}$$

แต่

$$P_{loss} = P_{co} + P_c + P_{rot}$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 19
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

ดังนั้น

$$P_{co} = P_{loss} - (P_c + P_{rot}) = 240 - (40 + 110)$$

$$P_{co} = 90 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดทองแดงทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **90 W** **ตอบ**

ค. กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากอาร์เมเจอร์และแรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว

$$P_{co} = I_a^2 (R_a + R_s)$$

$$I_a = \sqrt{\frac{P_{co}}{R_a + R_s}} = \sqrt{\frac{90}{1.5}} = 7.74 \text{ A}$$

กระแสไฟฟ้าที่ไหลออกจากอาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับ **7.74 A** **ตอบ**

หาแรงดันไฟฟ้าที่ขั้วได้ดังนี้

$$V_t = \frac{P_L}{I_L} = \frac{P_L}{I_a} = \frac{960}{7.74} \quad (I_a = I_L)$$

$$V_t = 124 \text{ V}$$


แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วมีค่าเท่ากับ

$$124 \text{ V} \quad \text{ตอบ}$$

ตัวอย่างที่ 4.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลวงขั้วคอมปาวด์และสร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีส์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขั้วเป็น 0.5Ω , 0.2Ω และ 400Ω ตามลำดับ มีกำลังไฟฟ้าที่โหลด เป็น 5 kW ที่แรงดันไฟฟ้าที่ขั้วของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า 200 V มีกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุน 420 W กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก 180 W แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชันไม่นำมาคิด จงคำนวณหา

- แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์เมเจอร์
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า
- เขียนกำลังไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

วิธีทำ เขียนวงจรสมมูลทางไฟฟ้าและกำหนดค่าต่าง ๆ ให้กับวงจร

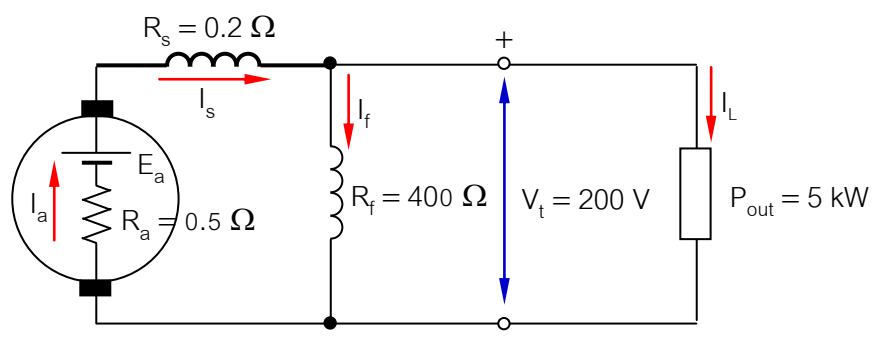

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 20
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

จากวงจรสมมูลหากระแสไฟฟ้าที่อาร์มเจอร์ก่อนได้ดังนี้

$$I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{5 \times 10^3}{200} = 25 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{200}{400} = 0.5 \text{ A}$$

$$I_a = I_s = I_f + I_L = 0.5 + 25 = 25.5 \text{ A}$$

ก. แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์มเจอร์

$$E_a = V_t + I_a R_a + I_s R_s$$

$$= 200 + (25.5 \times 0.5) + (25.5 \times 0.2)$$

$$E_a = 217.85 \text{ V}$$

แรงดันไฟฟ้าเหนี่ยวนำที่อาร์มเจอร์มีค่าเท่ากับ **217.85 V** **ตอบ**

ข. กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

$$\text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด } P_{co} = P_f + P_a + P_s = I_f^2 R_f + I_a^2 R_a + I_s^2 R_s$$

$$= (0.5^2 \times 400) + (25.5^2 \times 0.5) + (25.5^2 \times 0.2)$$

$$= 100 + 325.125 + 130.05$$

$$P_{co} = 555.175 \text{ W}$$

โจทย์กำหนดให้ $P_{rot} = 420 \text{ W}$ และ $P_c = 180 \text{ W}$

$$P_{loss} = P_{co} + P_{rot} + P_c = 555.175 + 420 + 180$$

$$P_{loss} = 1155.175 \text{ W}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ **1155.175 W** **ตอบ**

ค. ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า


$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{out} + P_{loss}} \times 100$$

$$= \frac{5000}{(5000 + 1155.175)} \times 100$$

$$= 81.23$$

ประสิทธิภาพของเครื่องกำเนิดไฟฟ้ามีค่าเท่ากับ **81.23 %** **ตอบ**



ง. เขียนกำลังไฟฟ้าในส่วนต่าง ๆ ของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

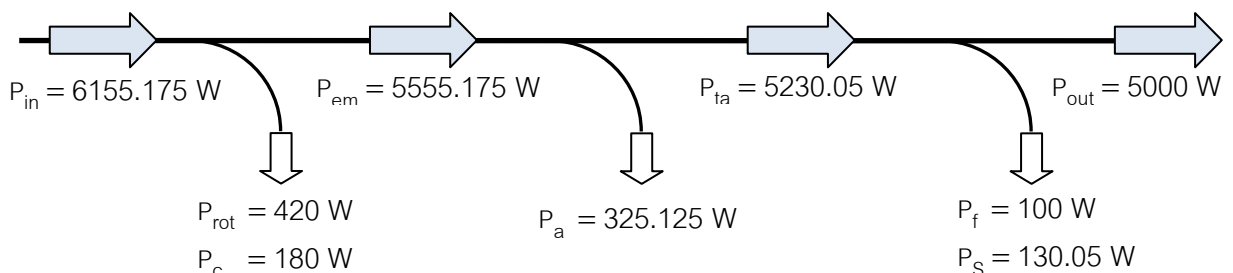

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 21
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

4.9 ภาวะที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดของเครื่องกำเนิดไฟฟ้า

เมื่อโหลดมีการเปลี่ยนแปลงผลทำให้กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์เปลี่ยนแปลงด้วยดังรูปที่ 4.8 (ก) ซึ่งทำให้กำลังไฟฟ้าเอาต์พุตและกำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์และในขดลวดซีรีส์เกิดการเปลี่ยนแปลงไปด้วยเช่นกัน แต่กำลังสูญเสียในการหมุน ในแกนเหล็กและจากขดลวดชั้นดีมีค่าคงที่ไม่เปลี่ยนแปลงไปตามกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ เมื่อกระแส I_a ค่อย ๆ เพิ่มขึ้นทำให้ประสิทธิภาพค่อย ๆ เพิ่มขึ้นและมีกระแส I_a ค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด จากนั้นจะค่อย ๆ มีค่าลดลง ดังรูปที่ 4.8 (ข)

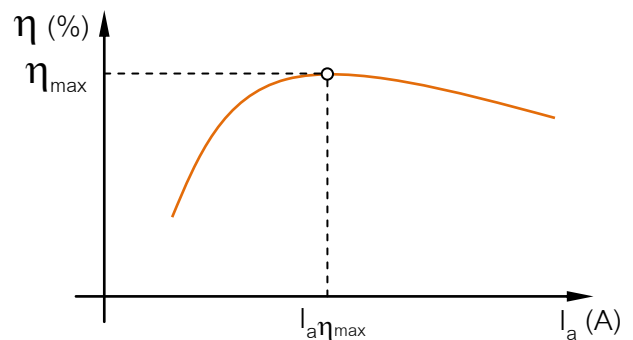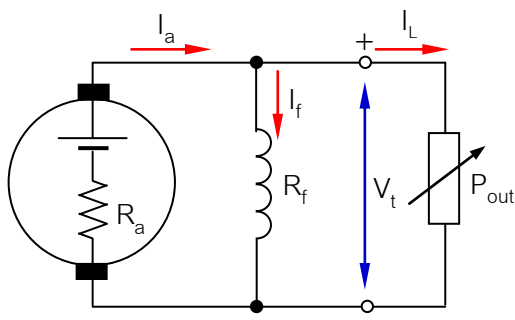

(ก) เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตลับเมื่อโหลดเปลี่ยนแปลง

(ข) เส้นกราฟประสิทธิภาพเมื่อ I_a เพิ่มขึ้น

รูปที่ 4.8 เครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตลับเมื่อมีโหลดเปลี่ยนแปลงและประสิทธิภาพ

จากการเปลี่ยนแปลงของกระแส I_a นี้จะทำให้มีค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ดังนั้นเมื่อพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบขั้วตลับ ซึ่งหาค่าได้ดังนี้

$$\text{เมื่อ} \quad P_{\text{out}} = V_t I_L = V_t (I_a - I_f) = V_t I_a$$

เนื่องจากกระแส I_f มีค่าน้อยเมื่อเทียบกับกระแส I_a ดังนั้นจึงกำหนดให้ $I_L = I_a$

$$(P_a + P_s) = \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวดอาร์เมเจอร์และในขดลวดซีรีส์}$$

$$P_{\text{rot}} = \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุน}$$

$$P_c = \text{กำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็ก}$$

$$\text{จากสมการของประสิทธิภาพ} \quad \eta = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{loss}}} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{out}} + P_{\text{rot}} + P_c + P_f + P_a}$$

$$\eta = \frac{V_t I_a}{V_t I_a + P_{\text{rot}} + P_c + P_f + I_a^2 R_a}$$

จากเรื่องค่าสูงสุดและค่าต่ำสุดทำการอนุพันธ์ (Differentiate) ค่า η เทียบกับ I_a แล้วให้มีค่าเท่ากับศูนย์

$$\frac{d\eta}{dI_a} = 0 = \frac{d}{dI_a} \left(\frac{V_t I_a}{V_t I_a + P_{\text{rot}} + P_c + P_f + I_a^2 R_a} \right)$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 22
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

$$0 = \frac{(V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 R_a) \frac{d}{dI_a} (V_t I_a) - (V_t I_a) \frac{d}{dI_a} (V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 R_a)}{(V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 R_a)^2}$$

$$0 = (V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 R_a)(V_t) - (V_t I_a)(V_t + 0 + 0 + 0 + 2I_a R_a)$$

นำ V_t หารตลอดจะได้

$$0 = (V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 R_a) - (I_a)(V_t + 0 + 0 + 0 + 2I_a R_a)$$

$$0 = V_t I_a + P_{rot} + P_c + P_f + I_a^2 (R_a - V_t I_a - 2I_a^2 R_a)$$

$$0 = P_{rot} + P_c + P_f - I_a^2 R_a$$

$$I_a^2 R_a = P_{rot} + P_c + P_f \quad \dots (4.20)$$

เห็นว่าเกิดกำลังไฟฟ้าสูงสุดเมื่อกำลังไฟฟ้าสูญเสียที่ขดลวดอาร์เมเจอร์ซึ่งแปรค่าไปตามกระแสที่อาร์เมเจอร์มีค่าเท่ากับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมกับกำลังไฟฟ้าสูญเสียในแกนเหล็กและกำลังไฟฟ้าสูญเสียจากขดลวดชั้นดีซึ่งเป็นกำลังไฟฟ้าสูญเสียคงที่ นั่นคือประสิทธิภาพจะสูงสุด เมื่อ

กำลังไฟฟ้าสูญเสียแปรค่าตามกระแสที่อาร์เมเจอร์ = กำลังไฟฟ้าสูญเสียคงที่

โดยกระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์จะมีค่าหนึ่งที่ทำให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด กำหนดให้เป็น $I_{a\eta_{max}}$ หา
ค่าได้ดังนี้

$$I_{a\eta_{max}}^2 R_a = P_{rot} + P_c + P_f$$

$$I_{a\eta_{max}}^2 = \frac{P_{rot} + P_c + P_f}{R_a}$$

$$I_{a\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_{rot} + P_c + P_f}{R_a}} \quad \dots (4.21)$$

เมื่อพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบซีรี่ย์ จะได้

$$I_{a\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_{rot} + P_c}{R_a + R_s}} \quad \dots (4.22)$$

เมื่อพิจารณาเครื่องกำเนิดไฟฟ้าแบบคอมปาวด์ซึ่งมีทั้งขดลวดซีรี่ย์และขดลวดชั้นดี จะได้

$$I_{a\eta_{max}} = \sqrt{\frac{P_{rot} + P_c + P_f}{R_a + R_s}} \quad \dots (4.23)$$

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 23
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

ตัวอย่างที่ 4.4 เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรงแบบลวงขั้วคอมปาวด์สร้างเส้นแรงแม่เหล็กเสริมกัน มีค่าความต้านทานจากขดลวดอาร์เมเจอร์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบซีรีย์ จากขดลวดสนามแม่เหล็กแบบขั้วเป็น 0.08Ω 0.1Ω และ 110Ω ตามลำดับ มีกำลังไฟฟ้าที่โหลดเป็น 22 kW แรงดันไฟฟ้าที่ขั้ว 220 V ให้ประสิทธิภาพ 80 % แรงดันไฟฟ้าลดลงเนื่องจากอาร์เมเจอร์รีแอกชันไม่นำมาคิด จงคำนวณหา

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด
- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็ก
- กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด
- ประสิทธิภาพสูงสุด

วิธีทำ

$$I_L = \frac{P_L}{V_t} = \frac{22 \times 10^3}{220} = 100 \text{ A}$$

$$I_f = \frac{V_t}{R_f} = \frac{220}{110} = 2 \text{ A}$$

$$I_a = I_f + I_L = 2 + 100 = 102 \text{ A}$$

กำลังไฟฟ้าสูญเสียในขดลวด $P_{co} = P_f + P_a + P_s$

$$= I_f^2 R_f + I_a^2 R_a + I_s^2 R_s$$

$$= (2^2 \times 110) + (102^2 \times 0.08) + (102^2 \times 0.1)$$

$$= 440 + 832.32 + 1040.4$$

$$P_{co} = 2312.72 \text{ W}$$

$$\eta = \frac{P_{out}}{P_{in}} \times 100$$

$$P_{in} = \frac{P_{out}}{\frac{\eta}{100}} = \frac{22 \times 10^3}{\frac{80}{100}} = 27500 \text{ W}$$

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมด

$$P_{loss} = P_{in} - P_{out} = 27500 - 22000$$

$$P_{loss} = 5500 \text{ W}$$

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียทั้งหมดมีค่าเท่ากับ

5500 W **ตอบ**

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็ก

$$P_{rot} + P_c = P_{loss} - P_{co} = 5500 - 2312.72$$

$$P_{rot} + P_c = 3187.28 \text{ W}$$

- กำลังไฟฟ้าสูญเสียในการหมุนรวมการสูญเสียในแกนเหล็กมีค่าเท่ากับ 3187.28W **ตอบ**

วิชา เครื่องกลไฟฟ้า 1	ใบเนื้อหา	หน้า 24
รหัส 3104-2003	การวิเคราะห์เครื่องกำเนิดไฟฟ้ากระแสตรง และประสิทธิภาพ	หน่วยที่ 4

ค. กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุด

$$I_{a\eta_{\max}} = \sqrt{\frac{P_{\text{rot}} + P_c + P_f}{R_a + R_s}}$$

$$I_{a\eta_{\max}} = \sqrt{\frac{3187.28 + 440}{0.08 + 0.1}}$$

$$I_{a\eta_{\max}} = 141.956 \text{ A}$$

กระแสไฟฟ้าที่อาร์เมเจอร์ที่ทำให้ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากับ 141.956 A **ตอบ**

ง. ประสิทธิภาพสูงสุด

ประสิทธิภาพจะสูงสุดเมื่อ $(P_a + P_s) = (P_{\text{rot}} + P_c) + P_f = 3187.28 + 440 = 3627.28 \text{ W}$

$$I_L = I_{a\eta_{\max}} - I_f = 141.956 - 2 = 139.956 \text{ A}$$

$$\eta_{\max} = \frac{P_{\text{out}}}{P_{\text{in}}} \times 100$$

$$\eta_{\max} = \frac{V_t I_L}{V_t I_L + (P_a + P_s) + (P_{\text{rot}} + P_c + P_f)} \times 100$$

$$\eta_{\max} = \frac{220 \times 139.956}{(220 \times 139.956) + (3627.28) + (3627.28)} \times 100$$

$$\eta_{\max} = \frac{30790.32}{38044.88} \times 100 = 80.93 \%$$

ประสิทธิภาพสูงสุดมีค่าเท่ากับ

80.93 % **ตอบ**